

AC 100V電源用

DC 24V電源用

AC/DCサーボモータドライバ

ホールセンサレス対応

PMCA180/PMCA224

取扱説明書

PMCA224



サーボテクノ株式会社

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-2-18

TEL : 042-769-7873

FAX : 042-769-7874

目 次

1. 概要.....	2
2. 特長.....	2
3. 用途.....	2
4. 定格及び仕様	3
5. ブロック図	4
6. 接続例	5
7. コネクタ接続表及び品種表	6
8. インターフェース回路	10
9. 機能説明.....	12
10. 無償保証期間と無償保証範囲	13
11. 外形図.....	14

1. 概要

PMCA180/224 サーボドライバは、リニアスケール付シャフトモータを速度・トルク（電流）・位置決め制御を実現する為に開発しました。

指令は、パルス列入力または、通信（RS232C）で制御します。

自動力率検出機能を内蔵していますので、ポールセンサーレスでACサーボモータを駆動できます。

また、パラメータ変更により汎用のサーボドライバとして使用可能です。

電源は、単一電源でAC、DCどちらでも可能です。

電源電圧範囲は、PMCA180：AC20V～110V又はDC20V～150V

PMCA224：DC20V～40V

2. 特長

1) 低価格

ソフトウェアサーボを採用することにより汎用性を持たせ、低価格を実現しました。

2) 小型、軽量

制御部とドライバ部を分け、プリント基板を2段にして、小型、軽量化を計りました。

3) 電源内蔵

ドライバ内にAC/DCコンバータを内蔵していますので、制御電源とエンコーダ用電源を、外部より供給する必要がありません。

4) 高速高精度位置決め

10MPPS max（エンコーダ4通倍時）と高速ですので、高分解能エンコーダに対応できます。

5) フォトアイソレーション

指令パルス入力及びエンコーダ分岐出力以外のインターフェース部は全てフォトアイソレーションされています。

6) 2chのアナログモニタ出力（標準）0～±5V

モニタ内容：現在速度／位置偏差／速度指令／トルク指令

7) 通信（RS232C）で位置決め可能です。また、移動ポイントを事前に設定して自動で位置決め動作をする事ができます。

3. 用途

ACリニアモータ駆動、ACサーボモータ駆動、精密位置決め、その他。

4. 定格及び仕様

定格


型式		PMCA180	PMCA224	備考
項目				
定格	電圧±(Vmax/rms)	84 / 59.4	20.7 / 14.6	
出力	電流±(Amax/rms)	1.1 / 0.8	3.5 / 2.5	連続
最大	電圧±(Vmax/rms)	84 / 59.4	17.7 / 12.5	
出力	電流±(Amax/rms)	2.75 / 2.0	7.1 / 5.0	30 sec
入力電源		AC85(20)~110V 50/60Hz DC120(20)~155V	DC20(20)~40V	
絶対最大電圧		AC142V, DC200V	DC50V	
主回路(駆動方式)		パワーMOSFET、正弦波PWM(20KHz)、三相、可逆		
出力回路		リアクトル付属	リアクトルなし	
絶縁耐圧		主回路、信号間1200V1分間		
使用温度、湿度		温度: 0~+50℃、湿度: 85%RH以下(結露無き事)		
保存温度、湿度		温度: -20~+85℃、湿度: 85%RH以下(結露無き事)		
寸法	mm	64(W) × 103(H) × 185(D)		
重量	Kg	0.5		

注: () 内は減定格電圧になります。

制御部仕様


項目		仕様	備考
制御ループ		電流制御、速度制御、位置制御	
機能	入力信号	サーボオン、ダイミッドブレーキ、リセット、ゲインロー、ホールセンサ(又はリミットセンサ)	
	出力信号	アラーム(高温異常、過電流トリップ、フルカウント、エンコーダエラー、過負荷) インポジション、サーボレディ、A相、B相、Z相	
	保護機能	過電流、過電圧、FET過熱、電源異常	
	表示ランプ	電源ON(POW)、過電流トリップ(OC)、高温異常(OH)、 インポジション(INP)、エンコーダエラー(EE)	
速度、位置制御指令入力		パルス列(ラインレシーバ入力、TTL) 10MPPS (Max)	A、B相入力時
位置決め		±1パルス	4通倍
速度精度		0.1%以下	
ダイミッドブレーキ電流		最大出力電流 × 1.2	

5. ブロック図

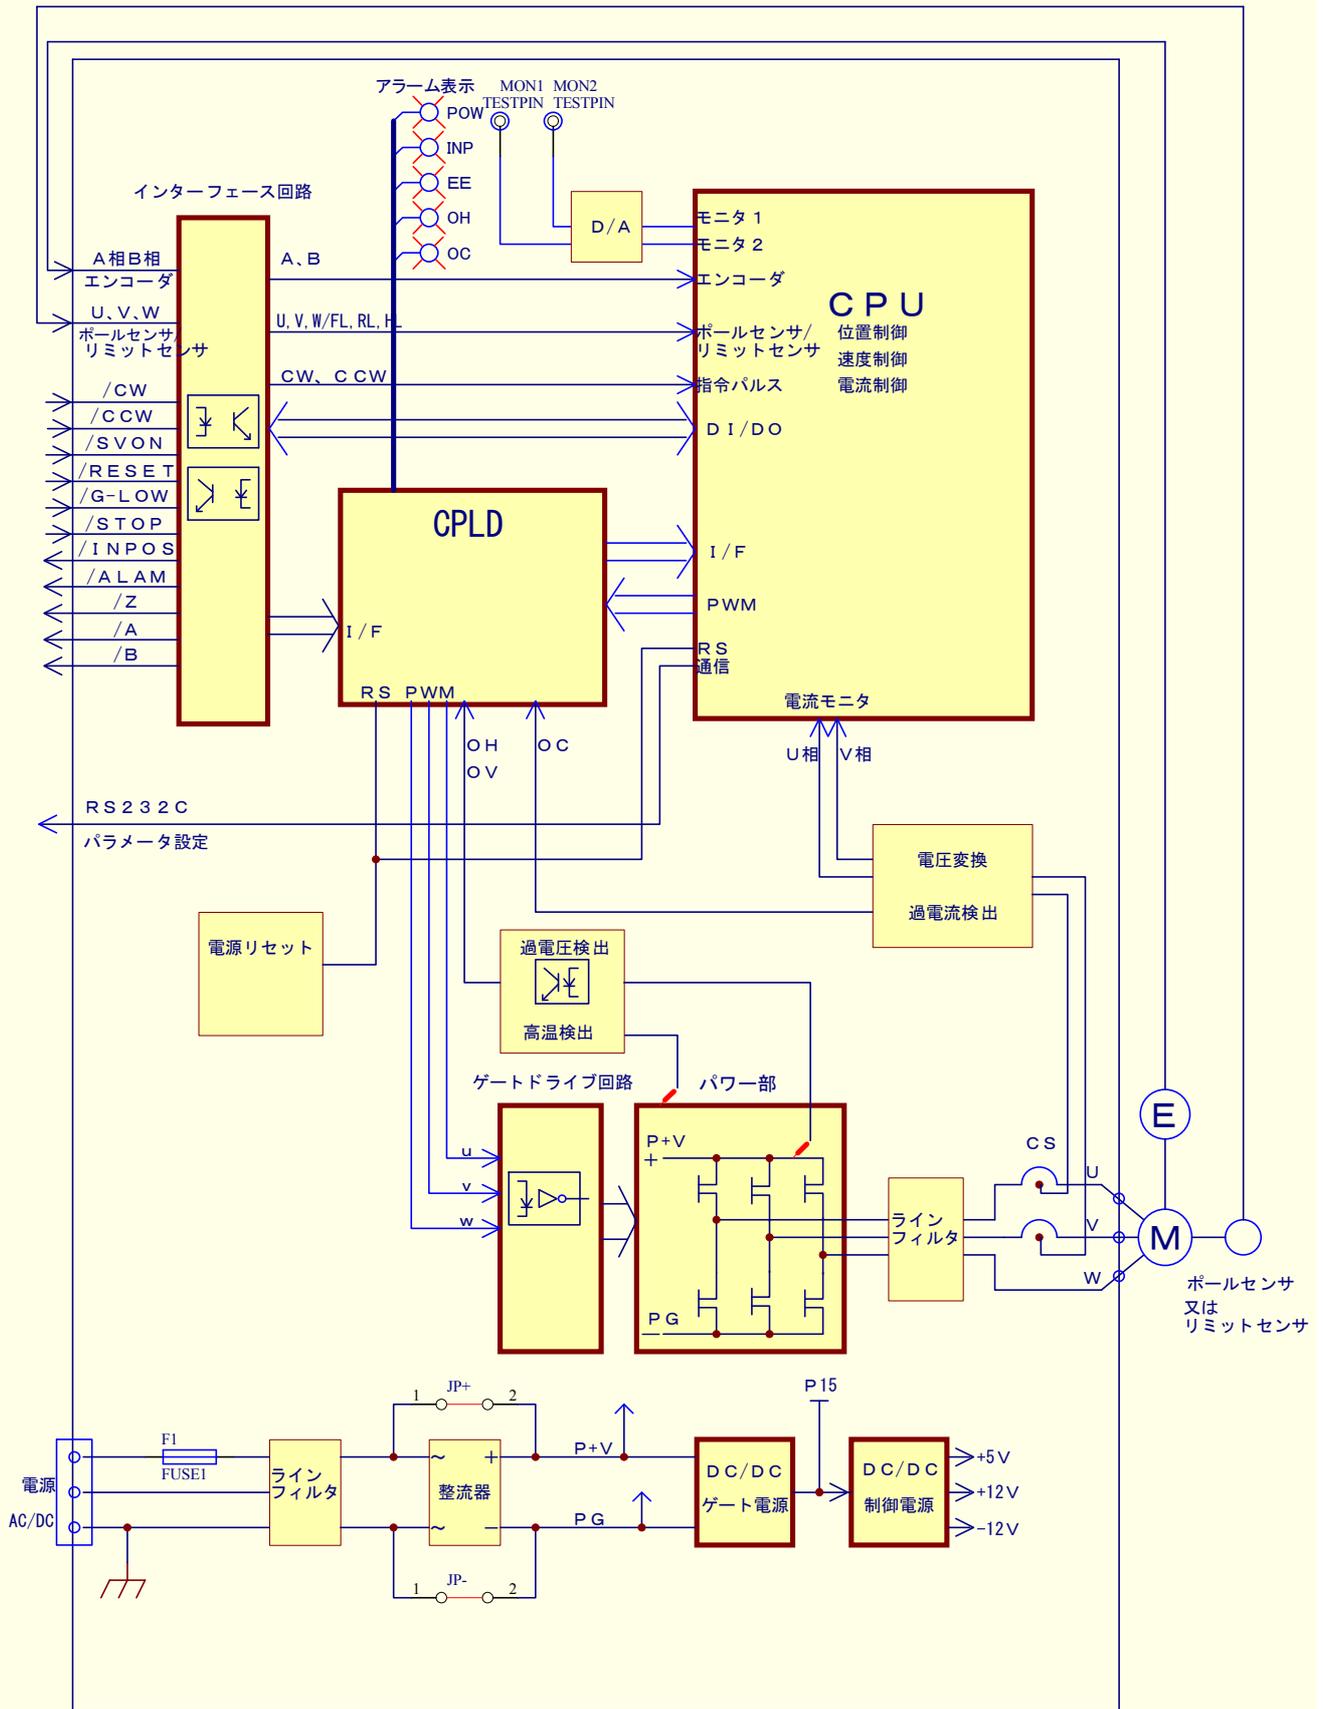

pmca180b1k.sch

6. 接続例

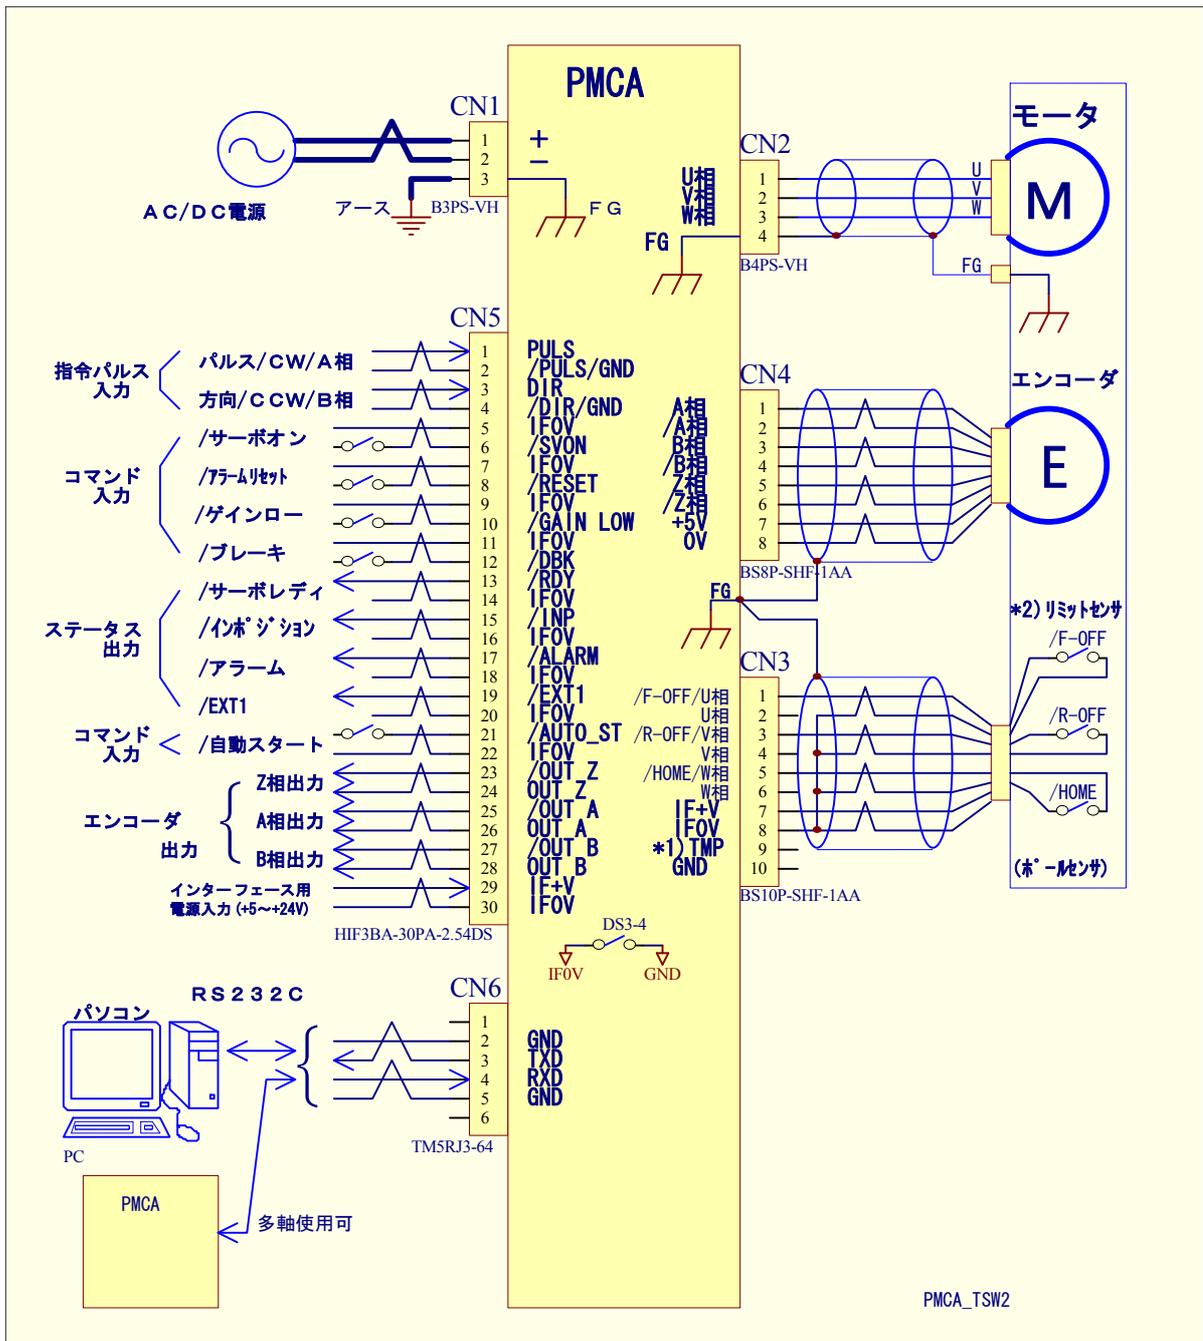

- 1、パルス指令やコマンド入力は、通信機能を使用しても操作が可能ですので、その場合配線が省略できます。
- 2、自動力率検出機能により、ポールセンサを省略できます。
- 3、*1) モータ温度センサは、オプションです。
- 4、*2) リミットセンサ /F-OFF、/R-OFF、/HOME の各信号は、未使用の時オープン。
- 5、信号線は、ツイストケーブル及びシールドケーブルを使って下さい。
- 6、モータ線は、ノイズ軽減の為必ず3芯シールドケーブルを使用し、シールドはモータケース側とドライバのFG (CN2-4) と接続して下さい。この配線により、PWMスイッチングノイズがドライバへ帰還され、外部に洩れるノイズが少なくなります。

7. コネクタ接続表及び品種表

指令入力選択スイッチの設定

指令パルス信号の種類	DS3-1	DS3-2	DS3-3	DS3-4 (IF0V-GND)	DS4
ラインドライバ	OFF	OFF	OFF	OFF (オープン)	LIN
TTL シングルオープンコレクタ	ON	ON	ON	ON (接続)	GND

注) CW,CCW で使用の場合、休んでいる信号はオープンまたはハイレベルにして下さい。

CN5 コネクタ接続表

P I N #	信号名	信号説明
1	PUL+	指令パルス入力+側 (TTL/ラインドライバ入力) 1パルスが通倍後のエンコーダ1パルスに相当します。
2	GND/PUL-	指令パルス入力-側(TTL 入力 GND 側) (DS4 で選択)
3	DIR+(PUL+)	指令パルス入力+側 (TTL/ラインドライバ入力) 回転方向を指定します。パラメータの設定により CW/CCWやA, B相入力も選択できます。
4	DIR-(PUL-)	指令パルス入力-側(TTL 入力 GND 側) (DS4 で選択)
5	IF0V	0V側
6	/SVON	サーボオン入力 (Lレベルで有効) Lレベルでサーボコントロールが開始され、サーボロックで停止状態になります。モータを駆動する時は必ずオンにします。Hレベルでモータはフリーになります。又、電源投入後の最初のサーボオン入力で力率検知を行います。
7	IF0V	0V側
8	/RES	アラームリセット入力 (Lレベルで有効) Lレベルへの立下りでアラームがリセットされます。 Lレベルは6mS以上保持して下さい。
9	IF0V	0V側
10	/GLOW	ゲインロー入力 (Lレベルで有効) 内部の積分器を省略し、サーボゲインをパラメータの値に従って低くします。
11	IF0V	0V側
12	/DBK	ダイナミックブレーキ入力 (Lレベルで有効) Lレベルでモータ端子をショート状態にしてモータを停止させます。 モータをフリー (サーボオフ) で止めるよりは早く止める事ができます。
13	/RDY	サーボレディ出力 (Lレベルで有効)
14	IF0V	0V側 サーボオンが入力され、モータが運転できる状態になるとLレベルになります。 アラームが発生するとHレベルになります。
15	/INP	インポジション出力 (Lレベルで有効)
16	IF0V	0V側 入力された指令に対する移動量が、パラメータ設定のインポジション幅の範囲内で一致している間Lレベルになります。
17	/ALARM	アラーム出力、(高温異常 OH、過電流トリップ OC、エンコーダエラー EE、過負荷 OL)
18	IF0V	0V側 (異常時 LOW) 異常時Lレベルになります。

19	/EXT1	ポイントエンド出力 (Lレベルで有効)
20	IF0V	0V側 プログラム動作で運転して、その動作が完了した時、Lレベルになります。
21	/AUTO_ST	自動スタート入力 (Lレベルで有効)
22	IF0V	0V側 Lレベルでプログラム動作がスタートします。
23	OUT_Z	/Z相出力 ラインドライバ出力 (26LS31)
24	OUT_Z	Z相出力
25	OUT_A	/A相出力 ラインドライバ出力 (26LS31)
26	OUT_A	A相出力
27	OUT_B	/B相出力 ラインドライバ出力 (26LS31)
28	OUT_B	B相出力
29	+5~+24V IN	DI/DO用電源+入力 (+5V~+24V)
30	0V IN	DI/DO用電源の0V側

CN3 リミットセンサ又はポールセンサ用 (10P)

スイッチの設定

信号の種類	DS1-1	DS1-2	DS1-3	DS1-4 (インターフェース電源+5~+24V)
ラインドライバ	OFF	OFF	OFF	OFF
TTL シングル	ON	ON	ON	OFF
オープンコレクタ	ON	ON	ON	ON

PIN#	信号名(ラインドライバ)	信号名(TTL シングル/オープンコレクタ)
1	* /F-OFF、/ΦU	* /F-OFF、/ΦU
2	* ΦU	NC
3	* /R-OFF、/ΦV	* /R-OFF、/ΦV
4	* ΦV	NC
5	* /HOME、/ΦW	* /HOME、/ΦW
6	* ΦW	NC
7	+5~+24V 出力(インターフェース電源と共通)	
8	IF0V	
9	**温度センサ入力	
10	TTL シングル/オープンコレクタ入力 GND側	

*自動力率検出使用時は、オープン。又はリミットセンサ入力に使用可。

**温度センサはオプション対応です。

CN4 エンコーダ用 (8P)

スイッチの設定

信号の種類	DS2-1	DS2-2	DS2-3	DS2-4 (断線検出)
ラインドライバ	OFF	OFF	OFF	OFF (有効)
TTL シングル	ON	ON	ON	ON (無効)
オープンコレクタ	ON	ON	ON	ON (無効)

PIN#	信号名(ラインドライバ)	信号名(TTL シングル/オープンコレクタ)
1	Φ A	Φ A
2	/Φ A	NC
3	Φ B	Φ B
4	/Φ B	NC
5	Φ Z	Φ Z
6	/Φ Z	NC
7	+ 5 V(エンコーダ用電源出力 250mAmax)	+ 5 V(エンコーダ用電源出力 250mAmax)
8	0 V (エンコーダ用電源出力)	0 V (エンコーダ用電源出力)

CN2 モータ接続用 (4P)

端子#	主回路接続	備考
1	U	モータ出力端子 (DCモータは、U相+とW相-を接続して下さい。)
2	V	
3	W	
4	FG	モータフレームグラウンドに接続。

CN1 主電源入力 (3P)

端子#	主回路接続	備考
1	DC+	主電源入力端子 PMCA180は、AC100V入力して下さい。
2	DC-	
3	FG	アースに接続。

CN6 RS232C通信用、パラメータ設定 or コマンド/データの入出力、多軸接続可

端子#	信号名	備考
1	NC	
2	GND	0V
3	TXD	RS232C (出力)
4	RXD	RS232C (入力)
5	GND	0V
6	NC	


コネクタ品種表

コネクタ NO	プラグ型番	ヘッダー型番	ピン型番	メーカー	備考
C N 1	VHR-3N	B3P-VH	BVH-21T-P1.1	日本圧着端子	*電源用
C N 2	VHR-4N	B4P-VH	〃	〃	*モータ用
C N 3	H10P-SHF-AA	BS10P-SHF-1AA	BHF-001T-0.8BS	〃	*センサー用
C N 4	H8P-SHF-AA	BS8P-SHF-1AA	〃	〃	*エンコーダ用
C N 5	HIF3BA-30D-2.54R	HIF3BA-30PA-2.54DS		ヒロセ電機	**D I / D O 用
C N 6	TM30P-6P	TM5RJ3-64		〃	**通信用


*印は、付属品です。

**印は、オプションです。

8. インターフェース回路

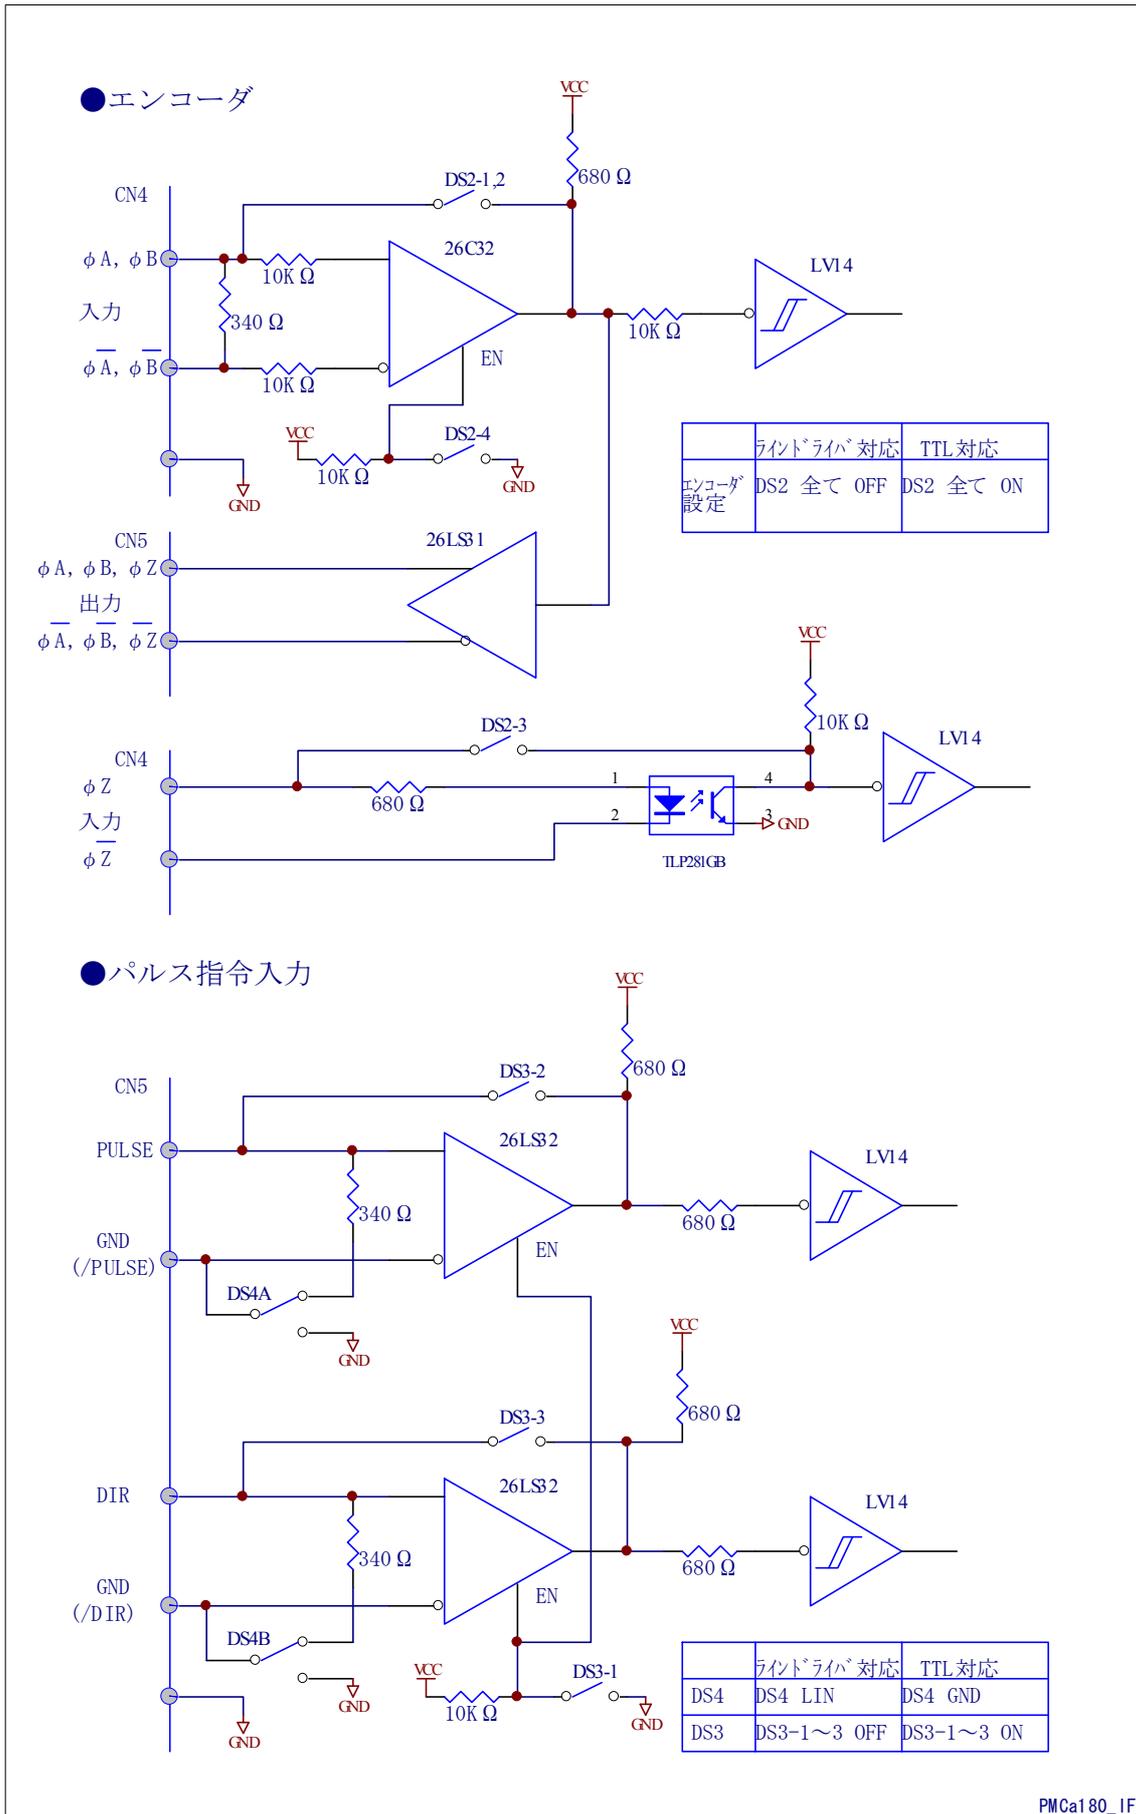


●LIMIT/POLE

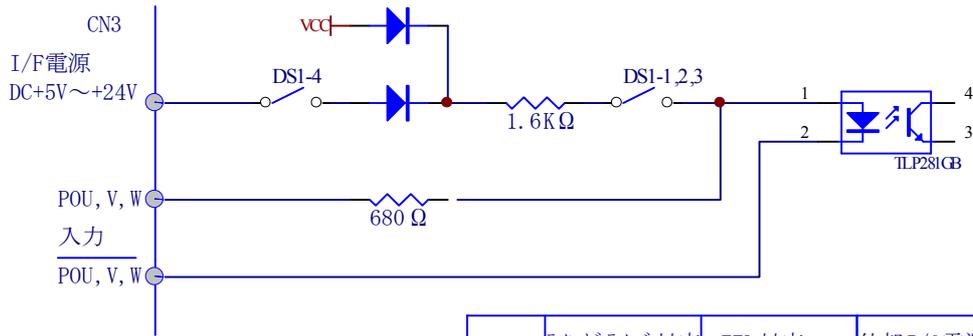


	ライトライハ [®] 対応	TTL対応	外部I/O電源対応
POLE 設定	DS1 全て OFF	DS1-1~3 ON	DS1-1~4 ON

●DI/DOポート

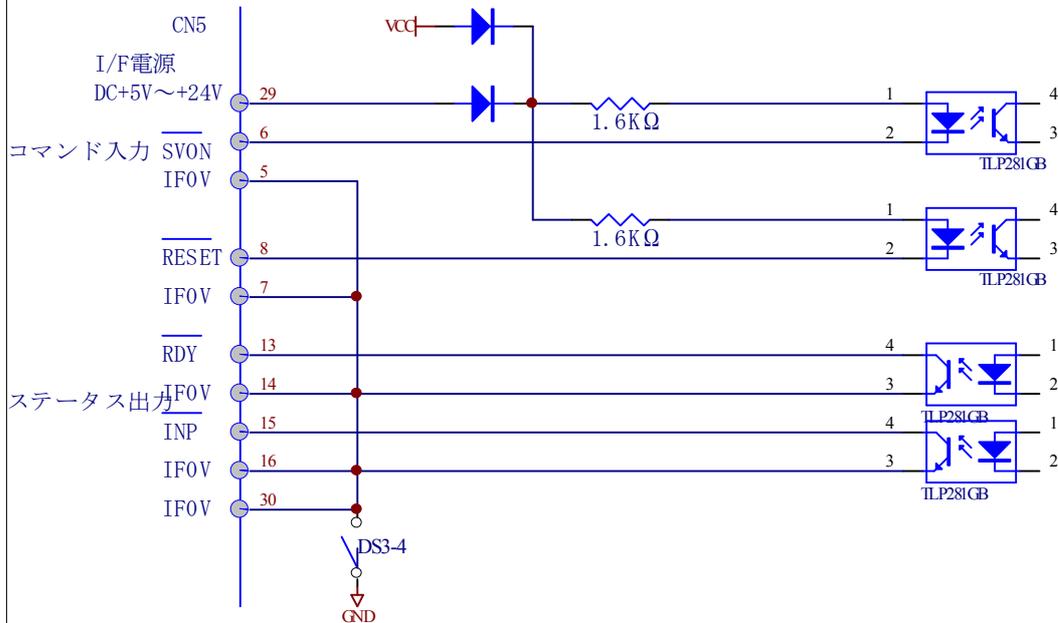

●RS232Cポート

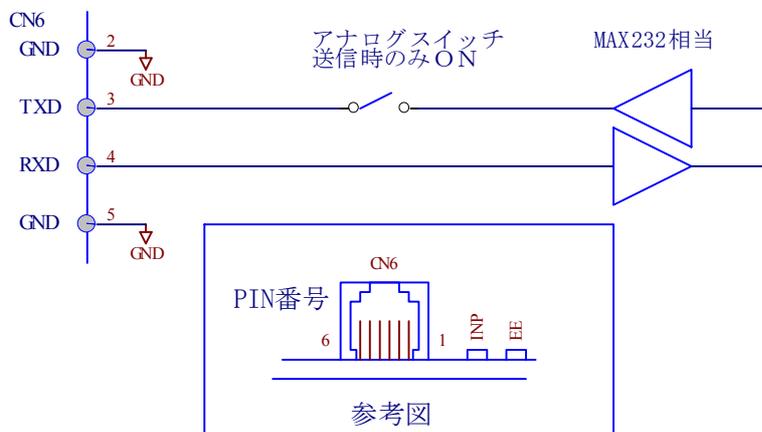

9. 機能説明

・LED表示

信号名	色	機能説明
POWER	緑	電源ONにて点灯
INP	赤	偏差カウンタがインポジション設定値以内に入っている時点灯（インポジション）
EE	赤	エンコーダ断線検出時点灯（エンコーダエラー）ラインドライバ使用時有効
OH	赤	パワーオペアンプの温度が80℃以上になった時に点灯（オーバヒート）
OC	赤	負荷短絡などにより定格最大電流値以上の電流を検出した時点灯（オーバカレント）

・テストピン

テストピン名	機能説明	備考
P-U	ポールセンサU相入力信号	CN3-2
P-V	ポールセンサV相入力信号	CN3-4
P-W	ポールセンサW相入力信号	CN3-6
A	エンコーダA相入力信号	CN4-1
B	エンコーダB相入力信号	CN4-3
Z	エンコーダZ相入力信号	CN4-5
CW	パルス指令入力（CW） 注1	CN5-1
CCW	パルス指令入力（CCW、DIR） 注1	CN5-3
MON1	アナログモニタ出力（標準）0～±5V	パラメータ選択
MON2	モニタ内容：現在速度／位置偏差／速度指令／トルク指令	〃

注1；CW，CCW使用時では、信号未入力側はHレベルで待機して下さい。Lレベルで待機した場合、指令パルスをカウントできませんので、モータが動作しません。

10. 無償保証期間と無償保証範囲

【無償保証期間】

☆納入品の保証期間は納入後1年です。

【無償保証範囲】

☆上記保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合、ご返送して頂ければ、その機器の故障部分の交換、又は修理を納入者側の責任において行います。


ただし、下記に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (1) 需要者側の不適切な取扱い、並びに使用による場合。
- (2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3) 納入者以外の改造、又は修理による場合。
- (4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。

なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

*製品改良等の理由により予告なしに仕様変更をする場合がありますので、予めご了承願います。

1 1. 外形図

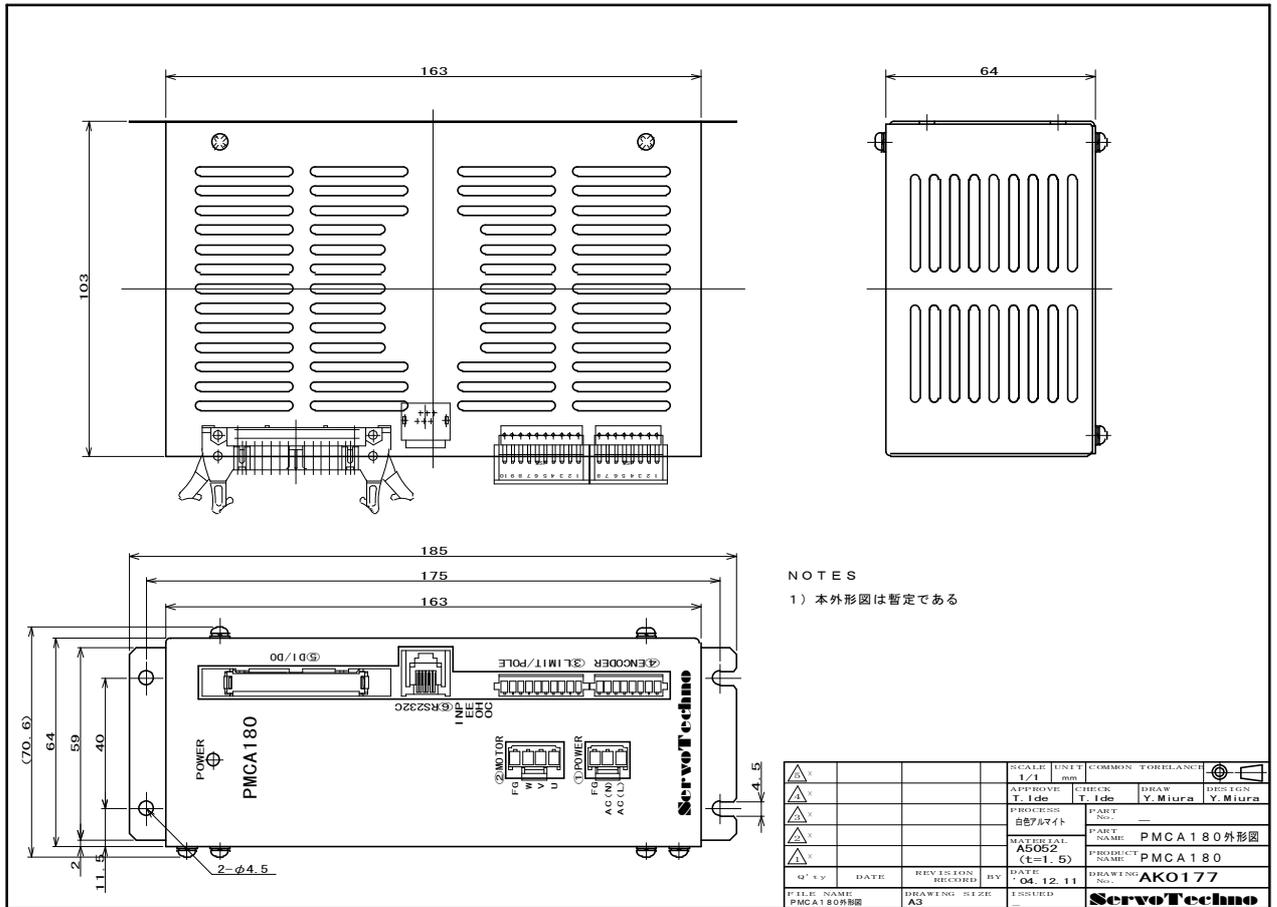

NOTES
1) 本外形図は暫定である

△				SCALE	UNIT	COMMON	TORFLANCE	
△				1/1	mm			
△				APPROVE	CHECK	DRAB	DESIGN	
△				T. Ide	T. Ide	Y. Miura	Y. Miura	
△				PROCESS		PART		
△				自然アルミ		NO-		
△				MATERIAL		PART		
				A5062		NAME	PMCA180外形図	
				(F-1.5)		PRODUCT	PMCA180	
				DATE	REVISION	BY	DATE	DRAWING
				04.12.11			04.12.11	NO-
								AKO177
				FILE NAME	DRAWING SIZE	ISSUED		
				PMCA180形図	A3			ServoTechno

ServoTechno

サーボテクノ株式会社